

## 丰田车高度校正（试）

(2004-8-2)

丰田车配备 HID 气体放电式头灯的车辆，需要实施高度校正 TOYOTA 2003 NEW 2.0/3.0 车型在进行或出现下述情形之一后需要高度校正：改装悬挂系统；维修悬挂系统后使车辆高度产生差异；更换头灯总成；更换悬挂高度感应器（右后轮横拉杆处）；更换头灯高度控制模组（空调面板下方）；仪表板的头灯指示灯点亮。

校正方法如下：用导线跨接 OBD-II 诊断接头的 PIN4 与 PIN8；以每秒一次的速度，将灯光开关连续切换小灯-大灯-小灯-大灯……8 次以下即完成设定（切换速度为 1 秒，偏差时间不能超过 0.2 秒每次）；再连续切换小灯-大灯数次（速度不限）；如果校正成功则仪表板头灯批示灯将不再点亮，如果不成功则重复操作，特别注意步骤 2 的灯光开关切换速度。

注意：车辆需停放在平坦处，卸下货物，车内只留一个人在驾驶位。