

## 丰田 VSC 故障码 C1336(减速度传感器零点校正)的手工学习方法.

### 一.复位偏航传感器和减速度传感器的零点

- 1 车辆水平.P 档
- 2 打开点火开关 ON
- 3 短接 TS(OBD12 号脚),E1(OBD4 号脚).8 秒内连接断开 4 次或更多.
- 4 当 ABS、TRAC OFF、VSC OFF 及侧滑警告灯一起闪烁后,校准完成.

### 二.偏航传感器的零点的学习

- 1.打开点火开关 ON
- 2.VSC 灯亮 15 秒后熄灭
- 3.VSC 灯熄灭 2 秒后,关闭点火开关.完毕.

### 三.减速度传感器零点的学习

- 1.车辆水平.P 档
- 2.短接 TS(OBD12 号脚),E1(OBD4 号脚)
- 3.VSC 灯闪 2 秒后关闭点火开关
- 4.拔调短路线,完毕.