

大众途锐更换 ABS 总泵（电脑）的匹配方法

贺鹏麟

更换大众途锐 ABS 总泵（电脑）之后，出现故障码 O1279 纵向传感器加速度度-G251、01435 制动压力传感器 G201、 01423 侧向加速度度传感器-G200 、00778 转向角度传感器-G85 的处理方法。

- 1、使用 X431 进入 ABS 系统，
- 2、在[控制单元编码]里输入正确的控制单元编码，
- 3、在[控制单元编码]里进行安全登陆，登陆码是 40168，
- 4、进入[系统基本调整]输入 060 通道，转向角度传感器 G85 校正，
- 5、进入[系统基本调整]输入 063 通道，侧向加速度度传感器 G200 校正，
- 6、进入[系统基本调整]输入 066 通道，制动压力传感器 G201 校正，
- 7、进入[系统基本调整]输入 069 通道，纵向传感器加速度度 G251 校正，
- 8、清除故障码。