

大众 01J 无级变速器大修或换电脑后的自适应学习

故障现象：01J 变速器大修或换电脑后容易出现挂前进档起步或加速时耸车，挂倒档扭矩过大刹不住车等现象，这种现象一般可以通过变速器的自适应学习来解决。

解决方案：启动车辆使发动机与变速器达到正常工作温度。挂前进档使车速达到 70km/h 以上（手动模式要升至 6 档），然后点刹 10 次或在档停车 10 秒以上；再挂倒档行驶 20 米以上，然后在档停车 10 秒以上即完成自适应学习。此时用仪器观察变速器数据流第 10 组和第 11 组应显示“OK”，若显示“RUN”则需重新进行学习。