

起亚嘉华发动机系统不能测试的处理方法

贺鹏麟

关于 X431 不能测试部分东风悦达起亚嘉华 2.7L 和 3.5L 发动机系统的问题解决方案。

原因：车上 20P 诊断座的线路问题。

处理方法：起亚嘉华于 2004 年开始在国内生产，早期装有 2.7L 和 3.5L 排量 2 款发动机。此车的诊断座是 20P 的，安装在右大灯后的龙门架上，见图 1。在诊断座的最右上角位置的孔角是搭地线，线的颜色是绿色的，将这条线剪短之后（见图 2），选择下载[东风悦达起亚]V19.03 版本以上的软件和[KIA-20]诊断接头，X431 可以正常测试发动机和其他系统。



图 1

图 2