

销售年型

车型代码	生产年份	品牌	名称	发动机代码	变速箱代码	全轮变速箱代码
4F*	*	A	A6L	*	*	*

故障代码

代码	名字
4814	转向柱

故障描述

电动转向柱不能上下调节。

故障原因

供电控制单元 J519 未进行基本设置或基本设置操作不规范，也有可能不正确的断电操作引起的。

生产线解决方案

对下线车辆供电控制单元 J519 进行正确地基本设置。

售后服务解决方案

遇到此种故障现象，可依照以下步骤对供电控制单元 J519 进行基本设置：

1. 关闭点火开关，断开供电控制单元 J519 的所有插头，5 分钟后重新连接所有插头。
2. 用 VAS5052 进入故障导航菜单，选择相对的车辆，年款等，进行车辆系统测试。
3. 车辆系统测试读取故障存储器后，转入测试计划。

4. 选择：“09”--供电控制单元控制单元 J519，对其进行重新编码—112101(旧编码也是112101,具体操作见 VAS5052 的诊断记录)。
5. 再对其进行基本设置，**注意:选择更换车载电源控制单元 J519 的基本设置 而不是更换转向柱调整开关 E167 的基本设置**(具体操作见 VAS5052 的诊断记录)。此时转向柱应能上下、前后调节。
6. 退出系统，试车故障排除。

配件信息

无。

索赔信息

不能索赔。