

## 正在复位更换变速器油计数器

这个功能用于复位变速器油劣化度计数器。

现以 XC90 2007 30759315 AA（诊断零件编号）为例来说明这个特殊功能的操作：

### 1. 步骤 1: XC90

选择菜单			
V70 XC(-00)			
V70 XC(01-)/XC70(-07)			
XC70(08-)			
V90			
XC90			
XC90 V8			
C30			
C70(06-)			
上翻页		下翻页	
诊断首页	后退	打印	帮助
开始	☐	☐	☐ 10:58

### 2. 步骤 2: 选择年款

选择菜单			
车辆识别码			
2003			
2004			
2005			
2006			
2007			
2008			
上翻页		下翻页	
诊断首页	后退	打印	帮助
开始	☐	☐	☐ 10:59

### 3. 步骤 3: 选择 TCM 系统

选择菜单			
常规保养			
ECM (汽油发动机)			
DIESEL ENG (柴油发动机)			
TCM (自动变速箱)			
ABS/BCM (防抱死刹车)			
SRS (安全气囊)			
CEM (中央电子模块)			
UEM (上方电子模块)			
上翻页		下翻页	
诊断首页	后退	打印	帮助
开始	🏠	📄	🌞 10:59

#### 4. 步骤 4:


选择特殊功能.

如果没有特殊功能菜单,可能是因为这个诊断零件编号还没有开发特殊功能,请记住该车的 VIN 码和系统信息,然后发到 LAUNCH 的邮箱([x431@cnlaunch.com](mailto:x431@cnlaunch.com)),我们将会尽快安排人员查看这个系统是否有特殊功能,如果有你所需要的特殊功能,我们将会尽快安排人员开发这个功能.

请选择测试功能			
系统信息			
读故障码			
清除故障码			
读数据流			
动作测试			
特殊功能			
上翻页		下翻页	
诊断首页	后退	打印	帮助
开始	🏠	📄	🌞 11:00

#### 5. 步骤 5:

选择: 正在复位更换变速器油计数器

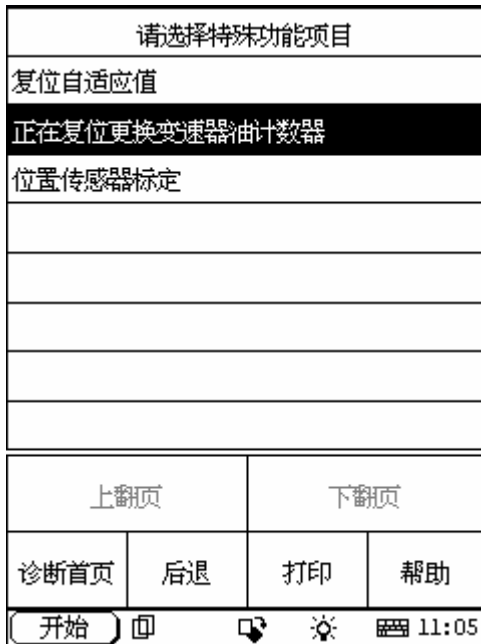


**6. 步骤 6:**

正在复位更换变速器油计数器的提示信息如下:

提示: TCM(变速器控制模块)配有变速器油品质计数器, 该计数器在变速器负荷过大或处于高温环境下工作。如果在排空或更换变速器油时, 没有复位计数器, 则可能产生错误的故障码。因此, 复位'更换变速器油'尤为重要。

注意!仅适用于更换变速器油情况或在维修变速器温度传感器过程中更换变速器油情况。打开点火开关。

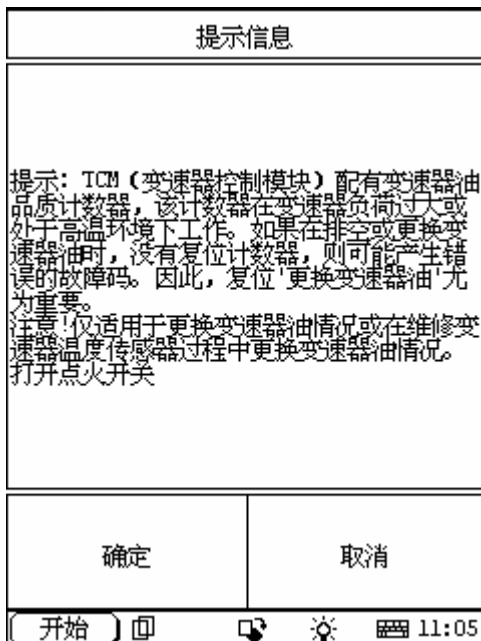

**7. 步骤 7:**

点击确定, 将会显示如下的一个子项: :  
复位变速器油劣化度计数器

请选择您要复位子项功能。

注意：有些诊断零件编号不会显示这样的子项，就直接跳到步骤 8。

正在复位更换变速器油计数器			
复位变速器油劣化度计数器			
上翻页		下翻页	
诊断首页	后退	打印	帮助
开始	□	□	□ 11:14

**8. 步骤 8:**

点击所需的复位项，设备就会与汽车通讯

如果复位成功，设备显示：操作完成。 否则显示：操作失败。

操作失败时，请重试。

提示信息	
操作完成	
确定	打印
开始	□
□	□ 11:14